

200938004A

厚生労働科学研究費補助金
労働安全衛生総合研究事業

土砂崩壊防止のための対策工に関する研究

(H20-労働-一般-001)

平成 21 年度 総括・分担研究報告書

研究代表者 日下部 治

平成 22 年 4 月

厚生労働科学研究費補助金
労働安全衛生総合研究事業

土砂崩壊防止のための対策工に関する研究

(H20-労働-一般-001)

平成 21 年度 総括・分担研究報告書

研究代表者 日下部 治

平成 22 年 4 月

目次

頁

第1章	はじめに	1
1.1	はじめに	1
1.2	研究体制	3
第2章	斜面崩壊による労働災害事例の追加調査・分析	5
2.1	はじめに	5
2.2	調査対象および崩壊形態・崩壊原因の分類方法について	6
2.3	崩壊形態・崩壊原因の傾向について	13
2.4	まとめ	15
2.5	参考文献	15
第3章	擁壁のより安全な施工方法に関する調査・検討	17
3.1	はじめに	17
3.2	重力式擁壁施工時に見られる問題点と床掘り作業の現場	17
3.3	床掘りについて	20
3.4	斜面掘削を伴う構造物構築時の安全な施工方法	25
以下にそれぞれの方法の概要を示す。		25
3.5	まとめ	35
3.6	参考文献	35
第4章	斜面上付加荷重による斜面安定の影響	37
4.1	はじめに	37
4.2	安定計算による影響評価	37
4.3	遠心模型実験による妥当性検討	49
4.4	実験結果	55
4.5	まとめ	65
4.6	参考文献	65
第5章	降雨による斜面崩壊の前兆現象に関する研究	67
5.1	はじめに	67
5.2	実験概要	67
5.3	実験結果および考察	69

5.4 まとめ	75
5.5 参考文献	75
第6章 まとめ	77
6.1 はじめに	77
6.2 第2章の要約	77
6.3 第3章の要約	77
6.4 第4章の要約	78
6.5 第5章の要約	78
6.6 健康危険情報	78
6.7 研究成果による特許権等の知的財産権の出願・登録状況	78
研究成果の刊行に関する一覧	79
研究成果の刊行物・別刷り	81

第1章 はじめに

本報告書は、厚生労働科学研究費補助金による「土砂崩壊防止のための対策工に関する研究」の平成21年度の研究成果を取りまとめたものである。

1.1 はじめに

土砂崩壊災害は、第10次災害防止計画で重点的に取り組んだことにより死亡者数は減少したが、さらに土砂崩壊災害数は減少しうるというのが労働安全分野の認識である。土砂災害による労働災害は、溝掘削工事、切土斜面掘削工事、トンネル工事、土石流等によって発生し、死亡災害は、溝掘削工事と切土掘削工事において大半が発生しているという統計分析も存在する。写真-1.1は、切土斜面直下における擁壁工の施工状況の一例であり、図-1.1は、写真-1.1のような切土掘削を行って擁壁工を構築する時の斜面崩壊危険度を施工手順に沿って時系列として模式的に描いたものである。擁壁設計実務では完成型において安定が検討されるが、危険度が最大になると想定される床付け・床均し時における安定の検討は通常行われない。そのような斜面崩壊の防止対策工がなされないままに人力作業が行われているのが実態である。このような机上の設計実務と現実の施工過程における人命危険度との認識の乖離は、土砂崩壊災害による死亡者数のさらなる減少を妨げている大きな要因となっている。

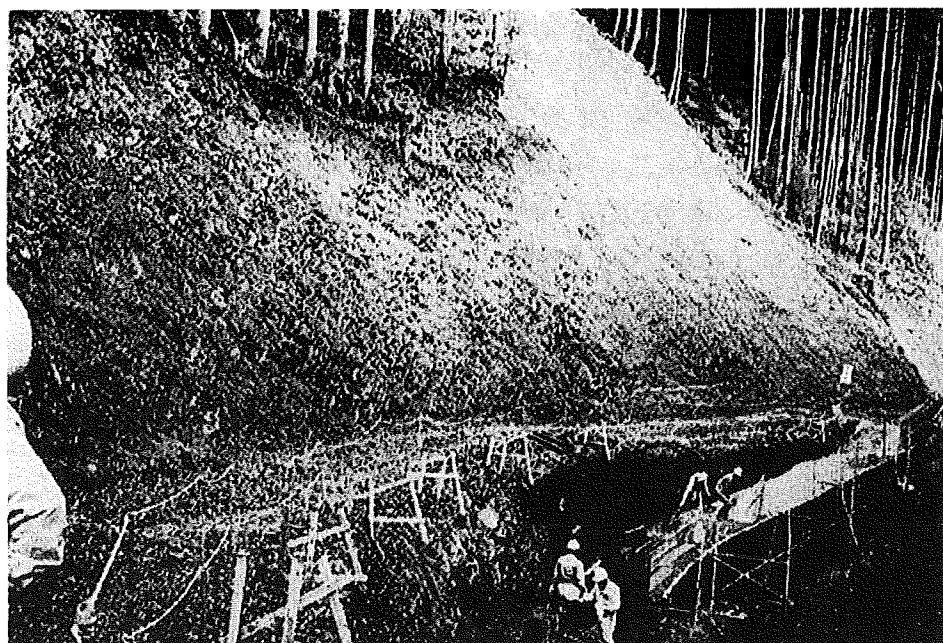


写真-1.1 切土斜面直下における擁壁工の施工状況の一例

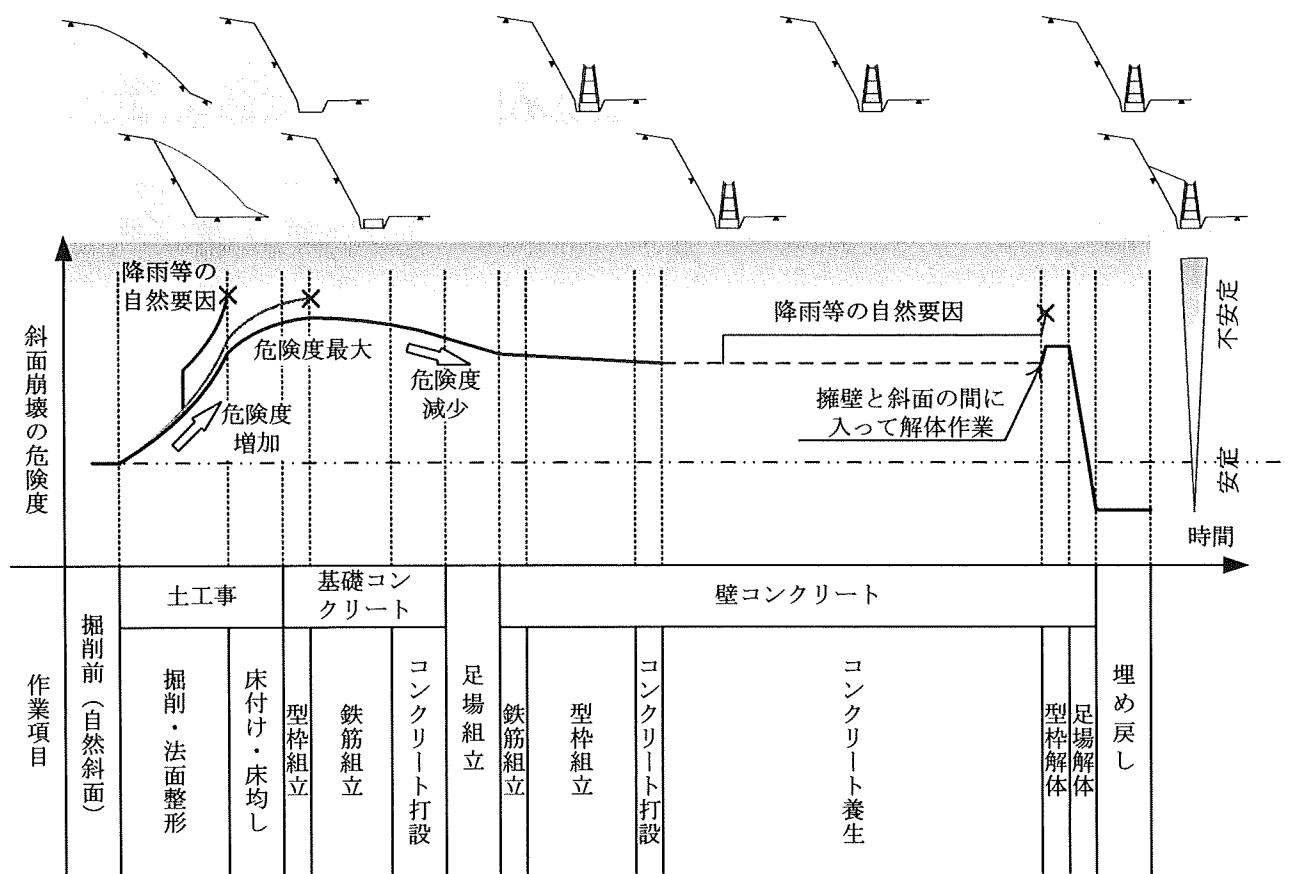


図-1.1 擁壁工を構築時の斜面崩壊危険度の時系列模式図

災害は社会動態と密接に関連し、土砂災害も自然要因と社会的・人的要因とが複合して発生すると認識するのが正しい。地域特性としての地質構造・気象環境に加えて降雨そして地震などの自然要因によって、溝掘削、切土掘削、トンネル掘削などの地盤内応力解放にともない原地盤の不安定性がさらに増大し土砂灾害を引き起こす。土砂灾害を労働災害の視点から見ると、地盤の崩壊という力学的事象の調査・解析・予測技術の不完全さに加えて、工事の発注形態、工事規模、施工形態、工事従事者の技術力や年齢構成などの社会的・人的要因が死亡災害の原因となっている側面もあり、土砂崩壊災害の防止に向けて社会動態と災害の視点も重要である。

本研究計画では、取り組む研究項目を以下の3点に設定している。

- (1) 災害事例および土砂崩壊防止対策に関する設計手法の調査、
- (2) 土砂崩壊防止のための対策工の各種要因の影響評価、
- (3) 土砂崩壊防止のための対策工に関する最適設計手法の提案。

そして研究2年度の研究計画では、災害事例の調査、土砂崩壊防止対策に関する設計事例の調査および切土掘削工事による斜面崩壊を防止する対策工に関する遠心実験を取り上げ実施した。

本報告書では、上記の研究内容を以下の各章で記述した。

第2章 「斜面崩壊による労働災害事例の追加調査・分析」では、昨年度構築した災害事例情報のデータベース化をもとにしてさらに災害事例を追加して災害事例の類型化を試みた結果を記述し、

- 第3章 「擁壁のより安全な施工方法に関する調査・検討」では、土止め擁壁施工時の床掘りや急勾配掘削を行った斜面近傍で行う作業をなるべく軽減するような“より安全な”施工方法について調査・検討した成果を述べ、
- 第4章 「斜面上付加荷重による斜面安定の影響」では、斜面崩壊の一因として斜面上に重機や資材を置く斜面上付加荷重による影響について、すべり安定計算と遠心模型実験を行い、付加荷重による斜面安全率の低減を簡便に示す図表を作成した結果を紹介し、
- 第5章 「降雨による斜面崩壊の前兆現象に関する研究」では、斜面崩壊の誘因として降雨と地震に着目し、地震等により生じたクラックや変形が、その後の降雨による斜面崩壊に与える影響を遠心模型実験により検討した結果を記述し、
- 第6章 「まとめ」では各章の要約を述べた。

1.2 研究体制

本研究は、平成20年度より3年間で実施が計画され、平成21年度は以下の研究者が携わっている。

研究代表者	日下部治	(東京工業大学大学院 理工学研究科 教授)
研究分担者	竹村次朗	(東京工業大学大学院 理工学研究科 准教授)
研究分担者	高橋章浩	(東京工業大学大学院 理工学研究科 准教授)
研究分担者	井澤 淳	(東京工業大学大学院 理工学研究科 助教)
研究分担者	豊澤康男	((独)労働安全衛生総合研究所 研究企画調整部 部長)
研究分担者	玉手 聰	((独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究G 上席研究員)
研究分担者	伊藤和也	((独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究G 研究員)

第2章 斜面崩壊による労働災害事例の追加調査・分析

2.1 はじめに

一般的に土砂崩壊発生の誘因は豪雨や地震のような自然現象と建設工事等の人為的なものの2種類に分けることができる。後者の誘因により、建設工事に従事する労働者が被災する労働災害が毎年繰り返し発生している。図-2.1に建設業に関する労働災害の年度別推移を示す¹⁾。土砂崩壊による労働災害の死者者は、1990年代に毎年40~80名前後で推移していたが、近年の公共工事市場の縮小などにより2007年には20名まで減少してきた（2008年は21名。ただし、岩手・宮城内陸地震による4名の死亡災害が含まれている）。そのうち約半数が道路建設工事等における斜面の切り工事などにおける斜面崩壊によるものであり、土砂崩壊に占める割合は増加傾向にある。

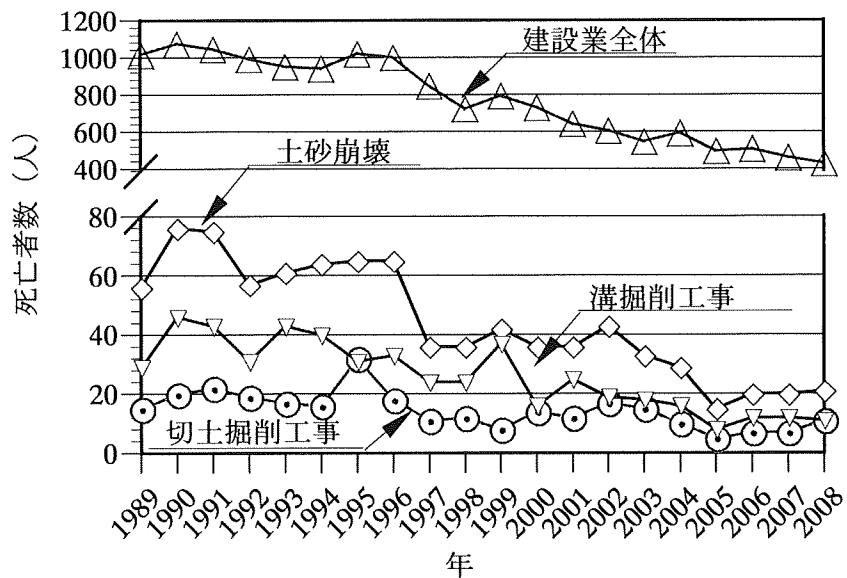


図-2.1 労働災害の年度別推移¹⁾

本研究では、地盤工学に携わる技術者から見た崩壊形態・崩壊原因の類型化を行い、その傾向を把握するためのデータベースの構築を試みている。昨年度は、3年間の災害事例について調査・分析を実施したが、具体的な問題点を統計量として示すためには調査件数が少ないことが危惧された。そこで、今年度は2年分を追加した計5年分の災害事例の調査分析を行うことにより斜面掘削工事中の土砂崩壊による死亡災害の問題点を抽出することとした。

2.2 調査対象および崩壊形態・崩壊原因の分類方法について

伊藤らの災害事例調査²⁾は、建設工事中の斜面崩壊による労働災害の傾向を明らかにしているが、地盤工学的な検討がされていない。自然地山を対象とする斜面掘削工事では、崩壊形態についての規模別・地質別分類や施工上ならびに自然原因による崩壊原因を明確にすることによって、事前調査により崩壊の因子を排除することができる。そこで本節では、斜面掘削工事中の土砂崩壊による死亡災害事例について調べた既往の調査・分析結果をもとに、地盤工学に携わる技術者から見た崩壊形態・崩壊原因の類型化作業を行うためのデータベースシートを作成した。このようなデータベースの作成により、①施工法の問題、②発注形態の問題、③施工中の人員配置の問題（写真撮影や測量など）といった各種問題が統計量として得られるものと考えた。データベースシートの記載項目別の詳細について以下に示す。

2.2.1 崩壊形態

奥園が示した崩壊形態分類図³⁾（図-2.2）を参考にして、規模別分類と地質別分類に分けて記載することとした。

1. 規模別分類

- ・ 落石、浸食、表面剥落（特に不安定要因は持たないが急勾配な法面）
- ・ 表層崩壊（土質、岩質（物性）や地下水位等の不安定要因を持つ法面）
- ・ 大規模崩壊、地すべり性崩壊（地質構造上で不安定要因をもつ法面）
- ・ 不明
- ・ その他

2. 地質別分類

- ・ 粘性土（第四紀層粘性土、火山灰質粘性土（関東ローム）、強風化泥岩、温泉余土、火山泥流）
- ・ 砂質土（山砂、砂丘、火山灰砂質土（シラス）、マサ）
- ・ 崩壊土・風化表層土（崩積土（崖錐）、風化表層土、段丘礫層）
- ・ 亀裂の少ない固結度の少ない岩（新第三紀層、古第三紀層、熱水変質した火成岩、凝灰岩、粘土化した蛇紋岩など）
- ・ 固結度は高いが亀裂の多い岩（中古生層、火成岩）
- ・ 不明
- ・ その他

2.2.2 崩壊原因

施工上によるものと自然原因に分けて記載することとした。

1. 施工上

- ・ 急勾配掘削
- ・ 床掘りの掘削

- ・ 上載荷重（重機等による）
- ・ その他
- ・ 不明
- ・ 無し

2. 自然原因

- ・ 降雨・雪
- ・ 地震
- ・ 地下水・湧水
- ・ その他
- ・ 不明
- ・ 無し

2.2.3 予見可能性の有無

専門家から見た場合の予見可能性について言及する

- ・ 有り（施工中に崩壊履歴があった）
- ・ 有り（数日前に降雨があった）
- ・ 有り（小石がぱらぱら落ちていた）
- ・ 有り（法面上部にクラックが発生していた）
- ・ 有り（湧水が泥水になっていた）
- ・ 有り（その他）
- ・ 無し
- ・ 不明

2.2.4 退避可能性の有無

現状として退避は可能であったかを記載

- ・ 有り
- ・ 無し
- ・ 不明

2.2.5 災害回避可能性の有無

何らかの改善処置により災害を免れることができるか否か？

- ・ 有り（施工法の変更）
- ・ 有り（避難経路の確立）
- ・ 有り（その他）
- ・ 無し
- ・ 不明

2.2.6 被災者と崩壊の距離

崩壊末端から被災者までの直線距離にて明記する（図-2.3 参照）

2.2.7 責任の所在

災害が発生した責任はどこが負うべきか（複数回答）

- ・ 発注者
- ・ 元請け
- ・ 施工者
- ・ 作業者
- ・ 発注者・元請け・施工者
- ・ 発注者・元請け
- ・ 発注者・施工者
- ・ 元請け・施工者
- ・ 施工者・作業者
- ・ 発注者・作業者
- ・ その他

このような、災害事例について図-2.4に示すようなデータベースシートを作り、分類分けをしてデータの蓄積を行った。なお、このデータベースシートはエクセルのVBA機能を利用して作成した。

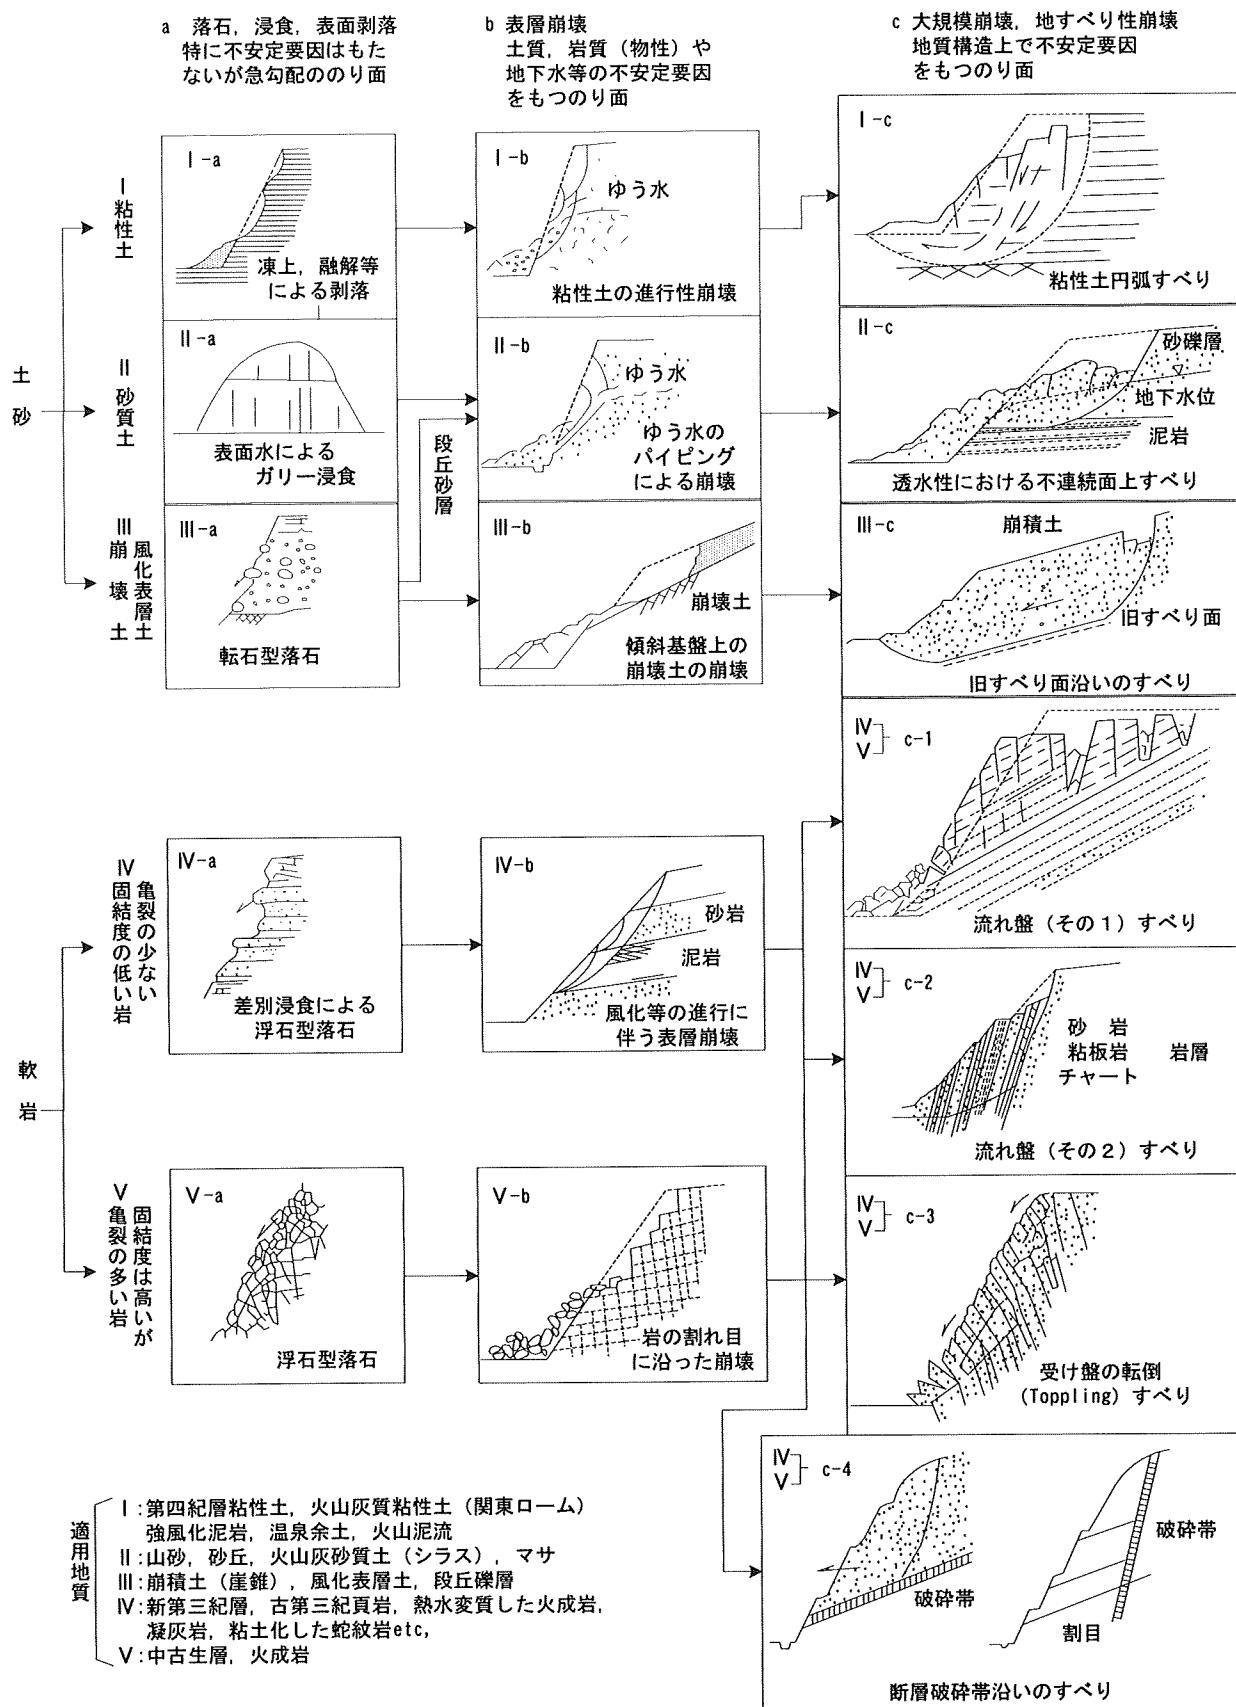


図-2.2 崩壊形態分類図（奥園原図）³⁾

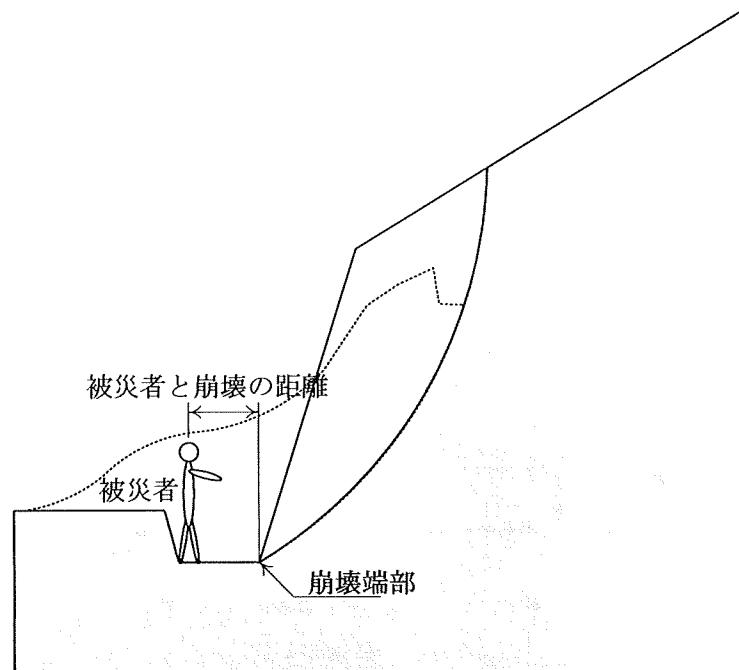


図-2.3 被災者と崩壊の距離についての概念図

建設工事中の斜面崩壊による労働災害に関する災害調査データベースシート

No.	< _____ >			東京工業大学・労働安全衛生総合研究所		
122	年	月	日	時		
災害発生場所						
工事関係に関する情報						
工事の名前	工事の種類	発注者分類	発注者			
工期 ケ月	請負金額 (工事規模)千円	下請け次数	下請け請負金額	就労者数	工事完了日	
工事の内容						
被災者に関する情報						
被災者数	死亡者数	被災者年齢	被災者経験年数			
被災者の作業状況				被災者の職種	被災者の作業	死亡原因
地盤に関する情報						
地山or盛土	施工箇所の地形	施工箇所の地質	N値			
法面の勾配(計画)	法面の高さ(計画)m	法面の延長(計画)m	崩壊の前兆の有無	上記前兆の状況		
法面の勾配(実際)	法面の高さ(実際)m	法面の延長(実際)m	崩壊の幾何学的形状	崩壊土量m ³		
崩壊した法面の高さm	崩壊した法面の延長幅m	崩壊した法面の奥行きm				
地盤工学的に見た専門家としての見解						
崩壊形態				崩壊原因		
規模別分類	地質的分類		施工上原因	自然原因		
予見可能性の有無 (専門家から見た場合)	退避可能性の有無 (現状として退避は可能であったか)	(何らかの改善処置による)災害回避可能性の有無	被災者と崩壊の距離(m)	責任の所在		
特記事項(上部の下段は自由記載可能)						

掘削工法	法面切始めから崩壊までの 経過日数		
降雨の状況	24時間前からの降雨量	前日までの積算降雨量(mm)	降雨履歴データ有無
地下水/湧水の 有無 無2	すべり面となりうる粘土層等 の有無 無2	施工箇所/付近の地すべり等の 履歴 無2	
周囲の建造物 等の有無	周囲の建造物等の崩壊への 影響の有無	植生の有無	植生の崩壊への影 響の有無
作業主任者の 有無 有1無2	地山の点検の有無 有1	地山点検の状況	法面の補強/養生 の有無
			補強/養生の状 況
発破/振動等の 影響の有無 有1	発破/振動等の状況	その他特筆すべき事項	
図面			

図-2.4 データベースシート（案）

2.3 崩壊形態・崩壊原因の傾向について

本章では、前節までの分類分けについて、1989年～1993年の5年間に発生した死亡災害事例88件中、詳細を確認することができた62件について実施した。以下に、斜面掘削工事における土砂崩壊による労働災害の崩壊形態および崩壊原因の傾向を示す。

2.3.1 崩壊形態の傾向

1. 規模別分類

規模別に分類した結果を図-2.5に示す。表層崩壊が34件あり、全体の60%弱を占めている。また表層崩壊と落石、浸食、表面剥落による災害を含めると85%となり、小規模な崩壊によって被災していることが多いことが分かる。既往の調査・分析結果でも労働災害となる崩壊規模は崩壊土量が50m³未満の崩壊が全体の6割を占めていることが分かっており、これらとも合致する。

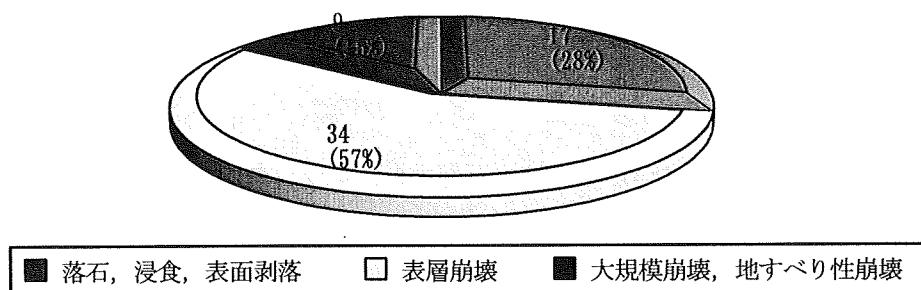


図-2.5 崩壊形態・規模別分類

2. 地質別分類

地質別に分類した結果を図-2.6に示す。崩壊土・風化表層土がもっとも多く28件、その後に固結度は高いが亀裂の多い岩が8件となっている。崩壊土・風化表層土に該当する災害事例の多くは、斜面下部に岩盤などの基盤層があり、その上部に堆積しているこれらの地質が崩壊している。この場合には、事前に簡易的に何らかの地盤調査を行っていれば未然に防げた可能性が高い。

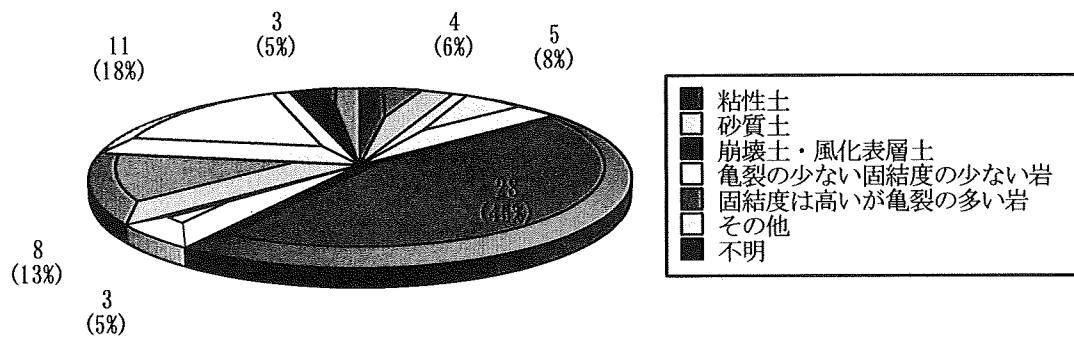


図-2.6 崩壊形態・地質別分類

2.3.2 崩壊原因の傾向

1. 施工上による崩壊原因について

施工上による崩壊原因について分類した結果を図-2.7に示す。急勾配掘削が27件で全体の44%，床掘り掘削が19件で31%を占めており，これらの原因により崩壊していることが分かる。

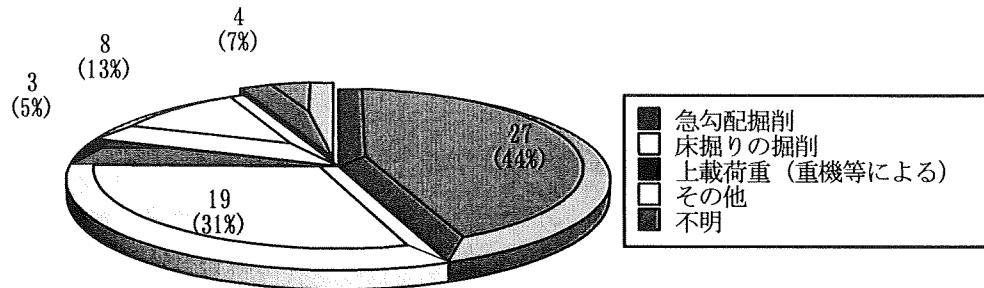


図-2.7 崩壊原因・施工上

2. 自然現象による崩壊原因について

自然現象による崩壊原因について分類した結果を図-2.8に示す。降雨・雪，地下水・湧水といった水に関連する原因によって崩壊した事例が全体の約6割となっており，水が崩壊に何らかの影響を与えていることが分かる。

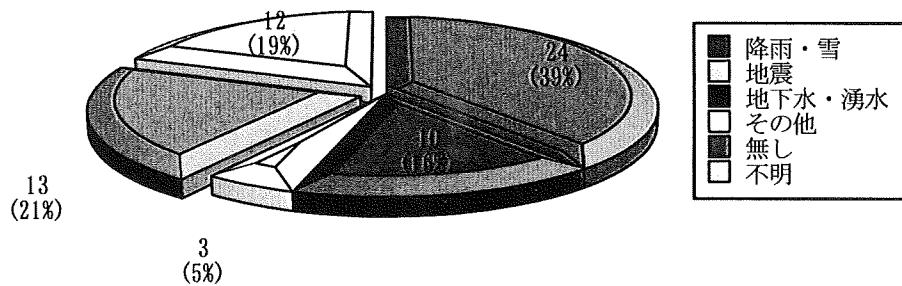


図-2.8 崩壊原因・自然現象

2.3.3 予見可能性の有無についての傾向

地盤工学の専門家から見た場合の予見可能性について分類した結果を図-2.9に示す。不明や無しも多いが，同じ箇所を施工中に崩壊履歴があった事例や崩壊前に小石がパラパラと落ちるといった崩壊の前兆現象が報告された事例が26%存在しており，事前に何らかの処置をすれば，防げた可能性が高い。

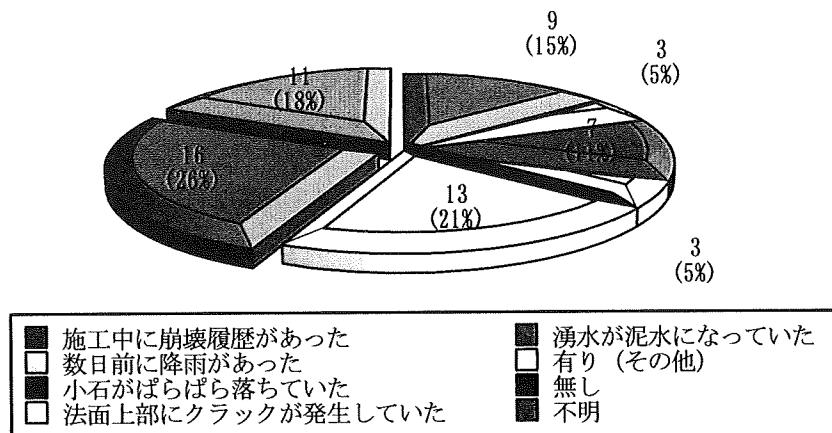


図-2.9 予見可能性の有無

2.4 まとめ

本章では、斜面掘削工事中の土砂崩壊による死亡災害事例について、地盤工学に携わる技術者から見た崩壊形態・崩壊原因の傾向について昨年度に引き続き調査・分析を行った。今年度は 1989 年～1993 年の 5 年間の事例として分析を行った。その結果、以下の傾向が見られた。

1. 崩壊形態として規模別には表層崩壊や落石のような小規模崩壊、地質別としては基盤層に堆積した崩壊土・風化表層土によって多くが被災していることが分かった。
2. 崩壊原因として降雨・雪、地下水・湧水など水が崩壊に影響を及ぼしている傾向が見られた。
3. 施工箇所に崩壊履歴があったり小石がパラパラ落ちるなど、崩壊前に何らかの前兆現象がある場合が半分以上あった。すなわち、半数以上の災害については、専門的な知識をもった技術者の的確な対応により災害を未然に防げた可能性がある。

これらの傾向は、前年度に実施した結果とほぼ同じ傾向を示していた。今後、より調査件数を増やすことにより、①施工法の問題、②発注形態の問題、③施工中の人員配置の問題（写真撮影や測量など）といった斜面掘削工事中の土砂崩壊による死亡災害の問題点が統計量として得られるものと考えている。

2.5 参考文献

1. 例えば、建設業災害防止協会：平成 19 年度版建設業安全衛生年鑑、建設業災害防止協会、216p, 2007.
2. 伊藤和也、豊澤康男、Tamrakar S. B., 堀井宣幸：建設工事中の斜面崩壊による労働災害の調査・分析、日本地すべり学会誌, Vol. 41, No. 6, pp. 17-26, 2005.
3. 奥園誠之：小規模崩壊は物性（土質）に、大規模崩壊は地質構造に支配される、これだけは知つておきたい斜面防災 100 のポイント、鹿島出版会, pp. 7-9, 1986.

第3章 擁壁のより安全な施工方法に関する調査・検討

3.1 はじめに

建設工事における斜面崩壊による労働災害発生時に被災者が行っていた作業について、121件の死亡災害等を分析したところ、擁壁工では、擁壁築造に関連する型枠の組立・解体(20件)や床均し(11件)、丁張り(8件)、ブロック積み(6件)のように、地山・斜面掘削には直接関係しないが、切取った斜面の近くで行う作業中において被災する場合が多いことが明らかとなっている¹⁾。いわゆる「機械掘り」であったとしても、作業者が斜面下の危険箇所に近づいて行う作業、例えば、床掘り箇所での床均し、写真撮影、計測、砂利等の敷詰め、布団籠内に石を詰める作業、型枠の組立・解体作業などは、崩壊の危険性を有しながら作業を行っている。崩壊の危険性のある斜面下でのこのような作業の必要性を見直し、作業者が危険にさらされる斜面下での作業を行わずともすむような施工法を採用することが望ましい。

そこで、本章では土止め擁壁施工時の床掘りや急勾配掘削を行った斜面近傍で行う作業をなるべく軽減するような“より安全な”施工方法について調査・検討した。

3.2 重力式擁壁施工時に見られる問題点と床掘り作業の現場

3.2.1 重力式擁壁施工時に見られる切取り斜面下で行う各種作業の問題点

重力式擁壁施工時に見られる切取り斜面下で行う各種作業の問題点について以下に示す²⁾。

1. 床掘り・床均し

図-3.1に示すような床掘り・床均し作業は、斜面を機械掘りにて掘削したとしても、人が斜面下に入つて寸分たがわざ仕上げることが行われている。①床掘りの必要がない擁壁の形式・構造とする、②バック・ホウなどで構造上必要な精度で仕上げてもいいとする、などの対策を考える必要があると思われる。

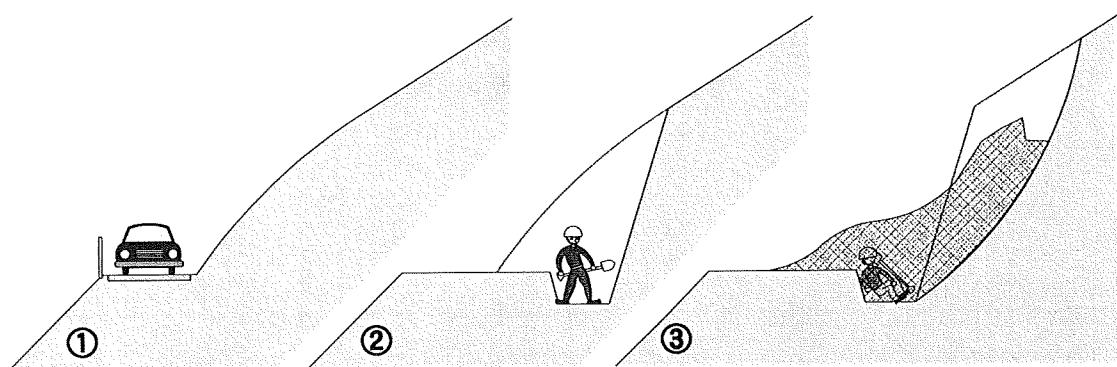


図-3.1 床掘り・床均し中の災害

2. 型枠の組立・解体

写真-3.1～3.2は、型枠の解体・組立て中に発生した災害現場の写真である。切り取った斜面と型枠の間にに入って行う作業は、斜面崩壊が発生した際に逃げることができない最も危険な作業のひとつといえる（図-3.2 参照）。排水の確保など解決しなければならない問題もあるが、裏側（斜面側）の型枠などを埋め殺す（取り外さないでそのまま埋めてしまう）ことにより、人が入らなくてもいいようにするなど、工法の見直しが必要と考える。

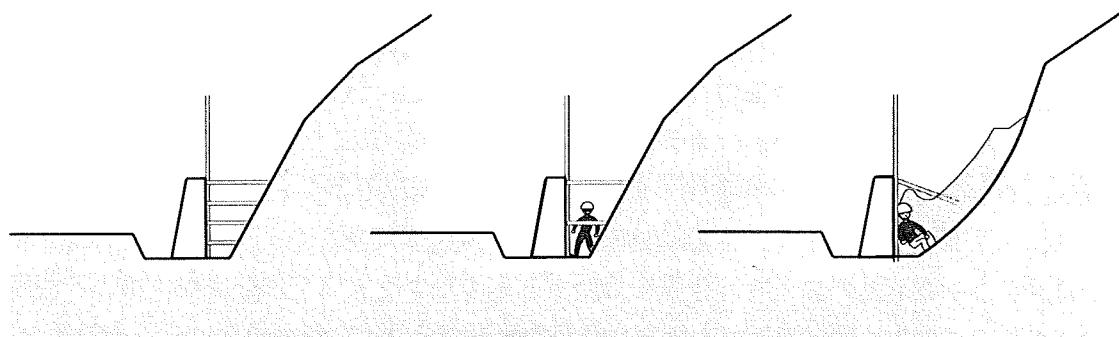


図-3.2 型枠の解体中の災害



写真-3.1 型枠解体中の災害事例