

教育実施後の習熟度チェック問題 解答

問1

輸液ポンプの外装にひび割れがあったが、普通に電源を入れることができたので、そのまま使用した。

(正しい) • (誤り)

外装にひび割れがある場合には、落下させた等の大きな衝撃を輸液ポンプが受けた可能性があります。電源が普通に入れることができたからと言って使用せず、適正な部署に連絡して、輸液ポンプのメンテナンスを依頼してください。

問2

輸液ポンプの扉を開ける時には、日常的にクレンメを閉める必要はない。

(正しい) • (誤り)

チューブクランプ機能が付いているので、扉を開けても薬剤が急速に入ることはありません。しかし、チューブクランプからチューブを外してしまった場合には、急速に薬剤が注入されてしまいます。医療事故を防ぐために、輸液ポンプの扉を開ける時には、必ずチューブのクレンメを閉じる習慣をつけましょう。

教育実施後の習熟度チェック問題 解答

問3

使用前点検に関する項目について、下記の空欄を埋めてください。

1. 目視点検にて本体の（汚れ）、（破損）や（ひび割れ）などが無いか確認する。
2. 付属電源コードに異常がないか確認する。
3. 本体とポールクランプの接続に（破損）や（ゆるみ）がないか確認する。
4. 本体は（輸液スタンド）へしっかりと固定する。
5. 電源を入れて各表示ランプの（点灯）と（ブザー）が鳴るか確認する。
6. バッテリーインジケータを確認する。
7. チューブ（クランプ）が正常に動作するか確認する。
8. 使用する（輸液セット）が指定されている製品であることを確認する。
9. 輸液セットのチューブに（折れ）や（たるみ）等がないように装着する。
10. 点滴筒内に約（1/3）程度に薬液が留まるように装着する。
11. 点滴筒は（垂直）になるようにセットしてから（滴下センサ）をセットする。
12. 開始する前にもう一度、（流量）設定を確認する。
13. 輸液セットのクレンメは輸液ポンプ本体の（下方）に位置させセットする。
14. 輸液開始時に、（クレンメ）が開いていることを確認する。

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 分 担 研 究 報 告

資料 8 教育用ウェブサイトに掲載したアンケート用紙

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
「医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究」研究班
「ナースのための輸液ポンプ超入門編教育教材」教育サイト

サイト・教材利用に関するアンケート

本教育教材に関する簡単なアンケートへのご協力をお願い申し上げます。

病院名・団体名・会社名など	
アンケートご回答者の職種	<input type="checkbox"/> 看護師 <input type="checkbox"/> 臨床工学技士 <input type="checkbox"/> 診療放射線技師 <input type="checkbox"/> 臨床検査技師 <input type="checkbox"/> 医師 <input type="checkbox"/> 薬剤師 <input type="checkbox"/> 事務職 <input type="checkbox"/> メーカー・販売業者 <input type="checkbox"/> その他
本教育教材を学習した方の職種(複数選択可)	<input type="checkbox"/> 看護師 <input type="checkbox"/> 臨床工学技士 <input type="checkbox"/> 診療放射線技師 <input type="checkbox"/> 臨床検査技師 <input type="checkbox"/> 医師 <input type="checkbox"/> 薬剤師 <input type="checkbox"/> 事務職 <input type="checkbox"/> メーカー・販売業者 <input type="checkbox"/> その他
ダウンロードしてご利用された教育教材(複数選択可)	<input type="checkbox"/> ①教育実施前の理解度チェック問題・解答 <input type="checkbox"/> ②目標 <input type="checkbox"/> ③輸液ポンプとは <input type="checkbox"/> ④輸液ポンプの一般的な名称とその機能 <input type="checkbox"/> ⑤事故事例から学ぶ「使用前点検」 <input type="checkbox"/> ⑥教育実施後の習熟度チェック問題・解答 <input type="checkbox"/> ⑦全教材一括ダウンロード
教育実施前の理解度チェック問題の正答率は何%でしたか	<input type="text"/> %
教育実施後の習熟度チェック問題の正答率は何%でしたか	<input type="text"/> %
本教育教材の他にご希望の教育教材はありますか	
ご意見・ご感想がございましたらご記入ください	

送信先 FAX 番号 04-2996-5199

ご協力ありがとうございました。

研究班事務局：防衛医科大学校 医用工学講座 〒359-8513 埼玉県所沢市並木3-2 TEL：04-2995-1211 内線 2242

2. 「医用テレメータに関するガイドライン」策定に関する検討

研究分担者 加納 隆 埼玉医科大学 保健医療学部 医用生体工学科 教授

要旨

本研究班では、当初、平成 22 年に全国の 300 床以上の病院を対象とした「医用テレメータの管理状況」に関するアンケートを実施したが、300 床以下の中小の病院についての「医用テレメータの管理状況」は不明であった。そこで、平成 25 年に前回対象とならなかった 300 床以下の病院も含めた、より詳細なアンケートを実施した。その結果、電波に関連したトラブルや重大事故の発生事例も少なくなく、無線チャネル管理者の設置率も不十分であることが分かった。このような実態から、「医用テレメータに関するガイドライン」を策定する必要性を認識した。本年度は、そのガイドライン策定に向けて、アンケート結果で得られたトラブルや重大事故の発生事例の詳細な分析を進めるとともに、「小電力医用テレメータの運用規定」ならびに「医療機器使用者のための警報装置（アラーム）ガイドライン（第 1 版）」などの関連資料の収集を行った。

A. 研究目的

本研究班では、当初、平成 22 年に全国の 300 床以上の病院を対象とした「医用テレメータの管理状況」に関するアンケートを実施したが、300 床以下の中小の病院についての「医用テレメータの管理状況」は不明であった。そこで、平成 25 年に前回対象とならなかった 300 床以下の病院も含めた、より詳細なアンケートを実施した。その結果、電波に関連したトラブルや重大事故の発生事例も少なくなく、病院内での無線チャネル管理の重要性が示唆された。このような実態から、「医用テレメータに関するガイドライン」を策定する必要性を認識した。本年度は、そのガイドライン策定に向けての資料収集などの準備を目的とした。

B. 研究方法

「医用テレメータに関するガイドライン」の策定に向けて、以下の研究方法を提案した。

1. 本研究班が行った「医用テレメータの管理状況」に関するアンケート結果を分析して、ガイドラインのコンテンツの項目候補を挙げる。
2. 医用テレメータの無線チャネル管理のルール

ブラックとも言える、医用電子機器標準化委員会が作成した「小電力医用テレメータの運用規定」（1989 年 12 月制定、2002 年 12 月改正）¹⁾から、無線チャネル管理者が持つべき知識と病院内での医用テレメータの運用における必要項目を挙げる。

3. 医用テレメータの大半は心電図テレメータであり、電波管理以外にもアラームの管理が重要である。そこで、平成 13・14 年度厚生労働科学研究（医薬安全総合研究事業）『医療用具の警報装置の現状と問題点の調査研究』の成果物である「医療機器使用者のための警報装置（アラーム）ガイドライン（第 1 版）」²⁾の中の「I. 心電図モニタ」の部分を参照・引用して、「医用テレメータに関するガイドライン」に加えることにしたい。

C. 研究結果

「医用テレメータに関するガイドライン」の策定に向けての現在までの研究結果を以下に報告する。

1. 本研究班が行った「医用テレメータの管理状況」に関するアンケート結果の分析、ならび

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 分 担 研 究 報 告

に「小電力医用テレメータ運用の手引き」(「小電力医用テレメータの運用規定」内に記載)の参照から考えられるガイドラインの項目候補

1) 使用方法に関する事項

- ・チャネルの間違いがないかの確認
- ・電池消耗の確認
- ・院内患者移動に関する注意点
- ・送信機取扱いの注意点
- ・心電図モニタアラームの注意点

2) 保守点検に関する事項

- ・「無線チャネル管理者」が実施しているかの確認
- ・同一チャネル送信機の使用がないかの点検
- ・ゾーンの異なる送信機を同一病棟で使用していないかの点検
- ・テレメータ送信機の電波強度を定期的に点検
- ・各病棟における電波環境調査の実施（他の電波発信源の有無をチェック）

2. 「医療機器使用者のための警報装置（アラーム）ガイドライン（第1版）」の中の「I. 心電図モニタ」の部分を参考・引用

1) 「心拍数」アラーム

① アラームの意味

- ・モニタで計測された患者心拍数が、設定した上限値と下限値の範囲を超えたときに発生する最も 基本的なアラームである。
- ・心停止や心室性頻拍も感知できる。

② チェックポイント

- ・患者心拍数の変動を基に適切な幅を持って、アラームを発生させる心拍数の上限もしくは下限値 を設定する。
- ・現在の患者心拍数を基に適切な範囲に自動設定する機種もある。

③ 対処方法

- ・アラームが発生したら、すぐに心電図を確認し、重篤な場合は早急に医師への連絡な

らびに緊急処置を行う。

- ・心拍数の変化が問題のない範囲であれば、アラームが頻発することを防ぐ意味で、上限値ならびに下限値を多少変更した方が良い場合もある。

④ 注意点

- ・心電図モニタリング開始時には、必ず心拍数の上限値および下限値を確認する。
- ・この確認を怠ったり、最初から不適切な範囲に設定されたりすると、アラームの頻発に煩わされることになる。

2) 「心室性期外収縮（VPC）」アラーム

① アラームの意味

- ・心室性期外収縮は、異常な心臓の興奮であり、致死的な不整脈へつながる危険性がある。本アラームはこの心室性期外収縮の発生を知らせるアラームである。
- ・心室性期外収縮による心電図波形の R 波は、基本調律から予想される時期より早期に、幅広く変形したものが出現することから識別される。
- ・心室性期外収縮の頻発ならびに連発は患者に心原性ショックを起こさせたり、心室細動へ移行させたり可能性がある。
- ・受攻期のより早い時期に出現する心室性期外収縮は、R on T による心室細動を誘発する危険な不整脈である。
- ・「心室性期外収縮の頻発」、「二段脈」、「三段脈」、「ショートラン」、「心室頻拍」などのアラームが設定できる。

② チェックポイント

- ・不整脈モニタリングの最大のポイントは、正常 R 波 (N) と心室性期外収縮 (V) の正確な識別である。
- ・N と V との識別ができるないと、誤アラームに悩ませられたり、重篤な不整脈を見逃したりということになる。
- ・N と V との識別能力は、その心電図モニタ

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 分担研究報告

の不整脈診断アルゴリズムに關係するが、およそ人の持つパターン認識力より劣ると考えるべきである。

- ・不整脈モニタリングを開始したら、まず、心電図モニタ自身が N と V を正確に識別できているかをディスプレイ上で確認することが重要である。
- ・心室ペーシングが行われている時の R 波は心室性期外収縮とほぼ同様なパターンを示すので、心電図モニタが誤診断がある。これを避けるためには、心電図モニタをあらかじめ「ペースメーカー使用中」の設定にしておくとよい。

③ 対処方法

- ・アラームが発生したら、すぐに心電図を確認し、重篤な場合は早急に医師への連絡ならびに緊急処置を行う。
- ・不整脈の発生が問題のない範囲であれば、アラームが頻発することを防ぐ意味で、アラーム設定を変更した方がいい場合もある。
- ・正確な波形識別ができていない場合は、心電図学習機能の利用や心電図の誘導を替えてみる、あるいは通常の装着位置とは違う位置に電極を貼り替えてみる、などの努力をすることが必要である。

④ 注意点

- ・ノイズやアーチファクトの混入が少ないことを確認する。
- ・体動によるアーチファクト（基線の大きな揺れ）は心室性期外収縮による R 波と誤診されやすく、誤アラーム発生の原因となる。
- ・アーチファクトを少しでも減少させるためには、電極の接触状態を良くするとよい。
- ・電極装着時には、前処理としてアルコール綿で皮脂を拭き取ることで、電極の接触状態が改善できる。

・前処理として、皮膚の角質層をヤスリ状のもので擦り落とす（専用の製品もあるが簡単にはガーゼなどで強く擦る）と、電極と皮膚の接触抵抗が下がり、電気的接触状態が改善される。

3) 「心室細動 (Vf)」アラーム

① アラームの意味

・最も危険な不整脈である心室細動の発生を知らせるアラームである。

② チェックポイント

・心室細動アラームは通常オフにはできない。できるものであっても絶対にオフにしてはならない。

・アラームの音量を絞っていると、心室細動が発生しても気が付かないことがあるので、絶対にアラーム音量は絞らない（センタルモニタや他の装置でアラーム管理をしていて、患者の安静のためにベッドサイドモニタのアラーム音を絞る場合を除く）。

③ 対処方法

・アラームが発生したら、すぐに心電図を確認し、本当に心室細動ならば早急に医師へ連絡し、緊急処置（心マッサージなど）ならびに除細動器の準備をする。

④ 注意点

・体動によるアーチファクト（基線の大きな揺れ）は心室細動波と誤診されやすく、誤アラーム発生の原因となる。

・アーチファクトを少しでも減少させるためには、心室性期外収縮アラームの時と同様、皮膚の前処理を行い電極の接触状態を良くするとよい。

4) 「心静止 (Arrest)」アラーム

① アラームの意味

・心静止の発生を知らせる重要なアラームで、心室細動と同様、早急な対処が必要である。

② チェックポイント

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 分担研究報告

- ・心静止アラームは通常オフにはできない。
できるものであっても絶対にオフにしてはならない。
- ・心静止後アラーム発生までの秒数（可変）を設定する。
- ・心静止時は、心静止アラームが仮に発生しなくとも、心拍数がゼロになるので心拍数アラームが発生するはずである。
- ・アラームの音量を絞っていると、発生しても気が付かないことがあるので、絶対にアラーム音量は絞らない（セントラルモニタや他の装置でアラーム管理をしていて、患者の安静のためにベッドサイドモニタのアラーム音を絞る場合を除く）。

③ 対処方法

- ・アラームが発生したら、すぐに患者の心電図を確認し、本当に心停止ならば早急に医師へ連絡し、緊急処置（心マッサージなど）を行う。

④ 注意点

- ・心静止アラームを不要に発生させることのないように、十分注意する。
- ・心静止アラームは心電図波形がフラットになつていなくても、不適切な電極位置のため低振幅となり心拍検出ができなければ発生することがある。
- ・モニタリングの開始時、処置時、終了時に電極が外れないと、本当の心停止時でなくとも波形がフラットになり、心静止アラームが発生があるので、アラームの休止機能などを利用する。
- ・テレメータの場合も、送信機の電源をオンのまま電極を外し、そのまま放置すると、心静止アラームが出ることがあるので、使用後は必ず送信機の電源をオフにする。

5) 「電極異常」アラーム

① アラームの意味

- ・電極の接触状態が悪いとき発生する。

② チェックポイント

- ・電極を装着する前に皮膚の状態を確認し、適切な前処理を行う。
- ・ディスポーバブル電極を使用する場合には、装着前に電極ゲルが乾燥していないことを確認する。

③ 対処方法

- ・このアラームが発生したら、適切な前処理を行ってから、新しい電極に交換する。

④ 注意点

- ・電極装着時には、前処理としてアルコール綿で皮脂を拭き取ることで、電極の接触状態が改善できる。
- ・前処理として、皮膚の角質層をヤスリ状のもので擦り落とす（専用の製品もあるが簡単にはガーゼなどで強く擦る）と、電極と皮膚の接触抵抗が下がり、電気的接触状態が改善される。

6) 「受信不良」・「電波異常」アラーム（テレメータの場合）

① アラームの意味

- ・電波が十分に届いていないときに発生する。
- ・混信を起こしているときにも発生する。

② チェックポイント

- ・送信機の電池が消耗していないかをチェックする（新しい電池に交換してみる）。
- ・受信アンテナの接続をチェックする。
- ・受信機モニタはなるべく設置された受信用アンテナコンセントに接続して使用する。

③ 対処方法

- ・送信機の電池を交換する。
- ・受信アンテナの接続を確実にする。
- ・受信機モニタ付属の棒アンテナを使用していた場合は、病棟に敷設された受信アンテナシステムの方に付け替える。
- ・病棟もしくは病院内で同じチャネルの送信機が使用されているのを発見したらすぐに専門家（臨床工学技士、メーカーなど）を

呼び調査してもらう。

④ 注意点

- ・「電池交換」の表示が出たら、なるべく速やかに電池を交換する。
- ・受信機モニタ付属の棒アンテナでは受信できる範囲が限られているので、受信不良を起こしやすい。
- ・病棟に受信アンテナシステムを敷設すれば、「受信不良」のトラブルは減少する。
- ・病院内で同じチャネルの送信機が 2 台同時に使用されていると混信による「受信不良」のアラームが出ることがある。
- ・病院内のテレメータの無線チャネル管理は臨床工学技士などの専門家に依頼するといい。

D. 考察

今年度は「医用テレメータに関するガイドライン」策定に向けて、そのコンテンツとなる必要項目を挙げてみたが、まだ、十分に取捨選択できていないので、次年度は必要項目の確定を行いたいと考えている。また、平成 25 年度のアンケートでは、医用電子機器標準化委員会が作成した「小電力医用テレメータの運用規定」(1989 年 12 月制定、2002 年 12 月改正) で規定されている「無線チャネル管理者」が配置されている病院は 33% であったが、病床数少なく、臨床工学技士数が少ない(もしくはいない) 病院も含まれている。一方、平成 22 年度の調査では 300 床以上の病院を対象に行っているが、そのときは 48 % の病院で無線チャネル管理者がいるとの回答が得られている。無線チャネル管理者がいる場合の職種の大半が臨床工学技士であることを考慮すると、各病院における臨床工学技士の配置を推進することが、無線チャネル管理者の配置の徹底に繋がることが示唆されたが、今後「医用テレメータに関するガイドライン」策定後の各病院での教育・運用・管理においても、臨床工学技士の存在が極めて重要であると考えら

れる。

E. 結論

本研究班が実施したアンケート結果から、電波に関連したトラブルや重大事故の発生事例も少なくなく、その多くは使用上の操作ミスや電波管理の不備が原因となっていた。また、こういった問題に対処する無線チャネル管理者の設置率も不十分であることも分かった。これをそのまま放置しておくのは極めて危険であり、「医用テレメータに関するガイドライン」を策定する必要性を認識した。

今年度は、そのガイドライン策定に向けて、アンケート結果で得られたトラブルや重大事故の発生事例の分析を進めるとともに、「小電力医用テレメータの運用規定」ならびに「医療機器使用者のための警報装置（アラーム）ガイドライン（第 1 版）」などの関連資料の収集を行った。

次年度以降は、トラブルや重大事故の発生事例のより詳細な分析を進めて、「医用テレメータに関するガイドライン」の策定を実現したいと考えている。

F. 研究発表

1. 論文発表
 - 1) 加納隆、他. ME の基礎知識と安全管理 (改訂第 6 版) 第 5 章「ME 機器・設備の安全管理」-VII. 電磁環境 (105-113). 第 16 章「心臓ペースメーカー」(264-276). (一社) 日本身体医工学会 ME 技術教育委員会監修. 2014.04.15 (著書)
 - 2) 加納 隆. 「集中治療室 (ICU) における安全管理指針」に基づく臨床工学技士の役割. Clinical Engineering. 25(12) : 1186-1189. 2014.12
 - 3) 加納 隆. 臨床 ME 専門認定士. Clinical Engineering. 26(1) : 42-43. 2015.1

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 分 担 研 究 報 告

- 4) 加納 隆. 医療機関における携帯電話等利用ルールづくり—新しい指針をもとに. 眼科と経営. No.131 October 18-19. 2014
- 5) 加納 隆. 医療機関における携帯電話使用緩和の新指針がもたらすものは何か. 新医療. No.481:106-109. 2015.1
2. 学会発表
- 1) 加納 隆. 電波を利用した機器所在管理システムと機器管理データベースシステムとの連携. 第 24 回日本臨床工学会共催学術セミナー. 2014.5.11 (仙台)
- 2) 加納 隆. 臨床 ME 専門認定士制度について. 第 89 回日本医療機器学会大会パネルディスカッション. 2014.6.14 (新潟)
- 3) 井田 智也、川邊 学、加納 隆. 透析患者の抜針事故防止のための体動感知センサの開発. 第 89 回日本医療機器学会大会. 2014.6.13 (新潟)
- 4) 川邊 学、高橋 茉鈴、杉山 正夫、加納 隆. 院内における無線 LAN 環境調査. 第 89 回日本医療機器学会大会. 2014.6.13 (新潟)
- 5) 高橋茉鈴、川邊 学、加納 隆. IABP 装置の遠隔監視システムの構築. 第 89 回日本医療機器学会大会. 2014.6.14 (新潟)
- 6) 加納 隆. 心臓ペースメーカーの電磁障害. 第 44 回埼玉不整脈研究会学術講演会(特別講演). 2014.06.28 (川越)
- 7) 加納 隆. 改定された「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」. 第 43 回日本医療福祉設備学会 EMC 共催セッション. 2014.11.13
- 8) 川邊 学、葉 優寿、阿部貴享、近藤峰生、加納 隆. 病院内における無線 LAN の使用状況調査. 第 43 回日本医療福祉設備学会. 2014.11.13
- 9) 加納 隆. 今ある技術の連携システム～建設会社と医療機器メーカーの連携事例～. 第 43 回日本医療福祉設備学会サテライトセッション

講演. 2014.11.14

G. 知的財産の出願・登録状況

1. 特許取得
- 1) 加納隆, 他. コロニー数計数装置、コロニー数計測方法、およびコロニー数計数プログラム. 特願 2014-30106. 2014.02.19
- 2) 加納隆, 他. 通電器、並びに、傾斜状態検知装置及び傾斜状態検知方法. 特願 2014-167252. 2014.08.20
2. 新案登録
- なし
3. その他
- なし

H. 参考文献

- 1) 医用電子機器標準化委員会:「小電力医用テレビタの運用規定」, 2002.12.
- 2) 平成 13 年・14 年度厚生労働科学研究(医薬安全総合研究事業)『医療用具の警報装置の現状と問題点の調査研究』:「医療機器使用者のための警報装置(アラーム) ガイドライン(第 1 版)」, 2002.03.

3. 麻酔器の保守点検ガイドライン策定に向けた調査研究結果

研究分担者 高倉 照彦 亀田総合病院 医療技術部 ME 室 室長

要旨

現在、麻酔器の始業点検は公益社団法人日本麻酔科学会の「麻酔器の始業点検」ガイドラインに順守し医師が行っている。人工呼吸器や輸液ポンプなど他の医療機器と違い、麻酔器を操作することは医師のみが許されている。絶対数が少ないとから臨床工学技士による日常点検が行われることが少ない。今後は麻酔器点検が積極的に行われるよう臨床工学技士、看護師向けのガイドラインが必要になる。

1. 麻酔器の有用性・安全性に関する事項

手術時における麻酔とは、気道確保がなされ循環麻酔器に接続された呼吸回路によって吸入麻酔が行われている。このような麻酔器を循環式吸入全身麻酔器と一般的に呼ばれている。麻酔器の構成は医療ガス配管、医療ガス流量制御バルブ、気化器、蛇管、カニスタ、酸素素濃度計、呼気・排気弁などの組み合わせである。この麻酔器によって長時間にわたり麻酔薬が投与でき麻酔深度もコントロールできるようになった。基本構造は昔と変わらないが、近年では PC 搭載型の麻酔器で患者の呼吸に合ったガス流量を自動でコントロールでき、リーグテストや酸素センサの構成など始業点検もパネル操作で簡単に行えるようになっている。また各種アラームも麻酔ガス供給から呼吸回路、動作確認などモニタ画面に集約され、麻酔器は進化している。一昔前の麻酔器より装備が複雑になったが、よりきめ細かな全身麻酔が安全・確実に行えるようになった。

2. 麻酔器の使用方法に関する事項

麻酔器に必要な設備は医療ガス設備である。酸素、亜酸化窒素、医用空気、余剰ガス吸引の設備が施された場所に限られ、一般的にこれら設備は手術室と限定されている。麻酔薬を気化させ吸入させるのが麻酔器で、麻酔深度を自由にコントロールでき、長時間の麻酔を維持できる。安全な麻酔のための患者モニタは心電図、血圧、パルスオ

キシメータ、カプノメータ、体温計などを併用することが条件である。

麻酔器を実際に使用する者は限定され、操作は全て医師のみが行うことになっている¹⁾。これは他の医療機器と異なり、看護師や臨床工学技士が操作することはできない。また医師は熟練した指導医の教育を受けなければならない。

3. 麻酔器の保守点検に関する事項

麻酔器の保守点検は日本麻酔科学会が「麻酔器の始業点検」を 1990 年に制定した。現在では第 4 版が公開されている(10. 麻酔器の安全使用に関するガイドライン(案) 作成 資料 2, p.149-157 参照)。点検項目は

1. 補助ボンベ内容量および流量計
 2. 補助ボンベによる酸素供給圧低下時の亜酸化窒素遮断機構およびアラーム点検
 3. 医療ガス配管(中央配管)によるガス供給
 4. 気化器
 5. 酸素濃度計
 6. 二酸化炭素吸着装置
 7. 患者呼吸回路の組み立て
 8. 患者呼吸回路、麻酔器内配管のリーグテスト及び酸素フラッシュ機能
 9. 患者呼吸ガス流
 10. 人工呼吸器とアラーム
 11. 麻酔ガス排除
- となっている。

公益財団法人 医療機器センターと一般社団法人 日本医療機器工業会による「第 2 回治療機器・施設関連機器に関する安全管理実態アンケート調査報告」が平成 26 年 8 月に公表された(資料 1)。これによると麻酔器の平均使用期間は 1~5 年 5.8 %、6~10 年 46.7 %、11~15 年 40.6 %、16~20 年 5.8 %、20 年以上 1 %である。これから分かることは、麻酔器は約 10 年間使用されている医療機器で、メーカーが示す耐用年数の 2 倍程度も使用している医療機関がある。また麻酔器の対応年数が過ぎても「気になるが使用する」と答えた施設は 58.7 %である。その 93 %は点検、オーバーホールを実施しているものの、残り 7 %は未実施であった。その一方で耐用年数を過ぎると「使用しない」が 17.9 %で耐用年数によって廃棄する施設が意外と多かった。

麻酔器の更新するきっかけは「メーカーサポート終了と共に」が 41.2 %、「耐用年数を超過」が 21.7 %である。これは耐用年数を過ぎて修理不能になった時点で更新しているようである。

麻酔器の日常点検の実施率は人工呼吸器に次いで高く、78.4 %が日常点検を行っているものの、「全く実施していない」が 2.8 %あった。定期点検では「実施している」が 86.3 %、「実施していない」が 0.4 %であった。少なからず定期点検を実施している施設は 98.4 %と非常に高かった。

麻酔器の日常点検はルーチン化しており、確実に麻酔科医が行っている。しかし定期点検となれば実施は少なくなる。安全性・信頼性を維持しながら長期間使用していくためにも今後、医療施設内で可能な定期点検のガイドラインの必要性が求められるだろう。

4. 麻酔器の不具合等が発生した場合の対応

麻酔器の基本原理・構造を理解して使用することが前提となるが、突然のトラブルが起こることもある。麻酔器そのものは人工呼吸器と大差はなく、手術中にトラブルが発生しても気道確保されている状態であれば、麻酔器から患者を切り離すことは容易である。麻酔器に必ず供えられている用手換気を行ないながら予備の麻酔器と交換することができる。

5. 麻酔器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項

麻酔器は麻酔ガスを吸入させる装置であり、治療目的として使用される為、医師以外が麻酔導入、管理することはできない。麻酔器を使用する前の最終点検は医師が行うことになっているが、定期点検など臨床において使用中でなければ臨床工学技士が点検を行うことは問題ない。現状では定期点検を外部委託している施設がわずかにあるだけで、院内で定期点検をしている施設は少ない。

6. 参考文献

- 1) 「手術医療の実践ガイドライン」(改訂版) 日本手術医学会誌 Vol.34 Supplement p.S109

「7. 麻酔器は、突発的なトラブルが患者の生命に関わるので、日常的および定期的な保守・管理を行いその性能、精度を維持する。」

(解説) 使用前には、必ず使用者が麻酔器の始業点検を行い、動作に異常がないか確認する

第2回
 治療機器・施設関連機器に関する
 安全管理実態アンケート調査報告書


平成26年8月

公益財団法人 医療機器センター
 一般社団法人 日本医療機器工業会

3.1.4.16. 医療機器の平均使用期間
 Q33 下記の医療機器は平均どのくらいの期間使用しますか。

〈集計結果〉

	Q33				
	①1～5年	②6～10年	③11～15年	④16～20年	⑤20年以上
保育器	3.8%	43.8%	45.8%	6.3%	0.5%
除細動器	6.5%	43.1%	43.7%	6.0%	0.8%
人工呼吸器	5.2%	46.4%	42.2%	5.2%	0.9%
麻酔器	5.8%	46.7%	40.6%	5.8%	1.0%
滅菌器	3.7%	34.8%	43.6%	14.8%	3.0%
手術台及び治療台	3.5%	22.8%	49.3%	19.6%	4.8%
輸液ポンプ	8.7%	51.4%	36.4%	3.2%	0.4%
電気手術器	3.5%	44.2%	44.2%	7.1%	1.0%
超音波画像診断装置	4.5%	53.3%	37.3%	4.1%	0.8%
体外式ベースメーカー	3.1%	44.7%	41.6%	9.3%	1.4%
脳波計	3.7%	40.7%	44.8%	7.8%	3.0%
心電計	4.2%	42.6%	45.9%	6.3%	1.0%
生体情報モニタ	3.4%	42.1%	47.8%	6.2%	0.5%

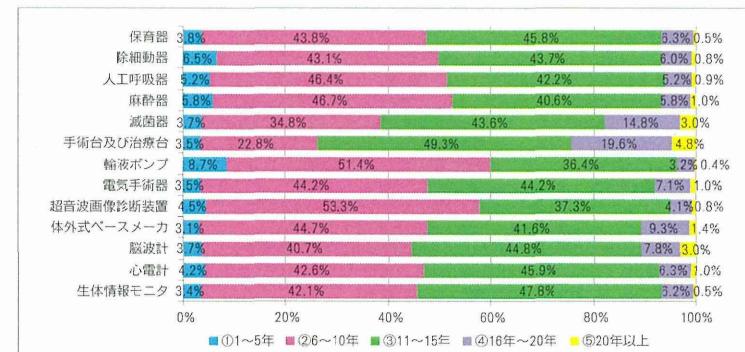

10年以内と回答されているのは、「輸液ポンプ」が60%、「超音波画像診断装置」が58%、次いで「人工呼吸器」が52%であった。


16年以上と回答されているのは、「手術台及び治療台」が21%及び「滅菌器」が18%であった。

3.1.4.17. 耐用期間を過ぎた機器の取扱い

Q34 各医療機器に定められた耐用期間を過ぎた機器についてお答えください。

〈集計結果〉

	Q34			
	①耐用期間に関係なく使用する	②気になるが使用する	③予備にまわす	④使用しない
保育器	16.0%	59.2%	14.6%	10.2%
除細動器	12.6%	61.6%	11.1%	14.7%
人工呼吸器	12.0%	56.9%	14.7%	16.3%
麻酔器	12.6%	58.7%	10.7%	17.9%
滅菌器	15.3%	66.5%	4.0%	14.1%
手術台及び治療台	19.7%	64.9%	7.2%	8.2%
輸液ポンプ	14.4%	60.6%	11.2%	13.8%
電気手術器	14.2%	63.7%	9.8%	12.3%
超音波画像診断装置	16.7%	65.1%	9.6%	8.6%
体外式ベースメーカー	12.7%	62.9%	9.1%	15.2%
脳波計	17.5%	65.8%	5.3%	11.3%
心電計	16.5%	65.0%	7.3%	11.2%
生体情報モニタ	15.7%	66.7%	10.1%	7.5%

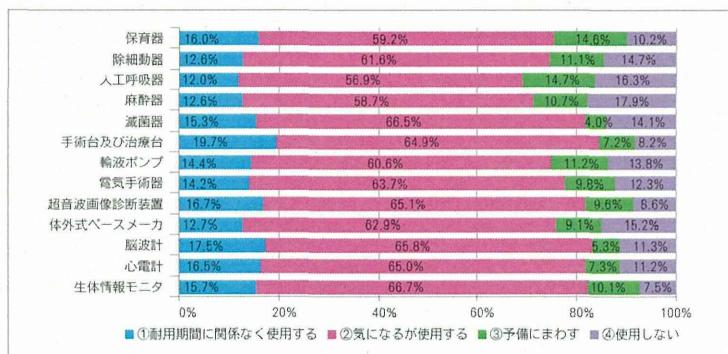


「耐用期間に関係なく使用する」、「気になるが使用する」と併せて8割弱の回答施設において使用していた。

Q35 「Q34」で「①耐用期間に関係なく使用する」、「②気になるが使用する」と回答いただいた方に質問します。あらためて点検なりオーバーホールをされていますか。

〈集計結果〉

回 答 数	病 床 数								合計
	①20 ~99	②100 ~299	③300 ~499	④500 ~699	⑤700 ~899	⑥900 ~1,099	⑦1,100 ~1,299	⑧1,300 ~	
①実施している	26	177	119	46	12	5	5	16	406
②過去の修理履歴をみて実施している	18	123	67	25	8	3		2	258
③実施していない	4	31	10	2	1			2	48

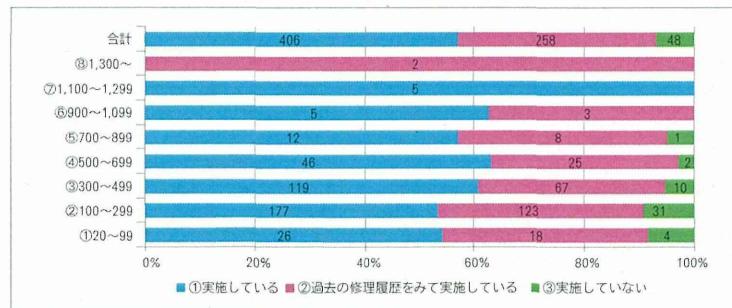


「実施している」、「過去の修理履歴をみて実施している」と併せて点検なりオーバーホールをしている施設が多い。しかし、「実施していない」施設も48件あり、機器の安全使用上問題がある。

3.1.4.19. 医療機器を更新するきっかけ

Q37 下記の医療機器について更新するきっかけは何ですか。

(集計結果)

	Q37				
	①性能・機能の限界	②耐用期間を超過	③メーカーサポート終了	④機器の故障	⑤予算関係
保育器	10.9%	11.1%	23.2%	17.5%	5.4%
除細動器	20.9%	23.7%	41.8%	33.1%	8.6%
人工呼吸器	20.3%	22.3%	45.6%	29.8%	10.0%
麻酔器	19.7%	21.7%	41.2%	30.0%	8.5%
滅菌器	19.6%	14.2%	29.4%	38.3%	8.9%
手術台及び治療台	20.3%	12.4%	28.6%	40.1%	9.8%
輸液ポンプ	19.6%	21.7%	40.8%	38.9%	10.0%
電気手術器	21.0%	16.8%	34.3%	37.3%	8.1%
超音波画像診断装置	27.5%	14.4%	28.9%	36.5%	9.5%
体外式ベースメーカー	15.4%	15.6%	30.9%	28.0%	7.2%
脳波計	16.8%	11.3%	24.6%	35.4%	8.2%
心電計	20.8%	13.5%	30.8%	44.3%	8.2%
生体情報モニタ	20.7%	15.5%	36.8%	43.9%	10.9%

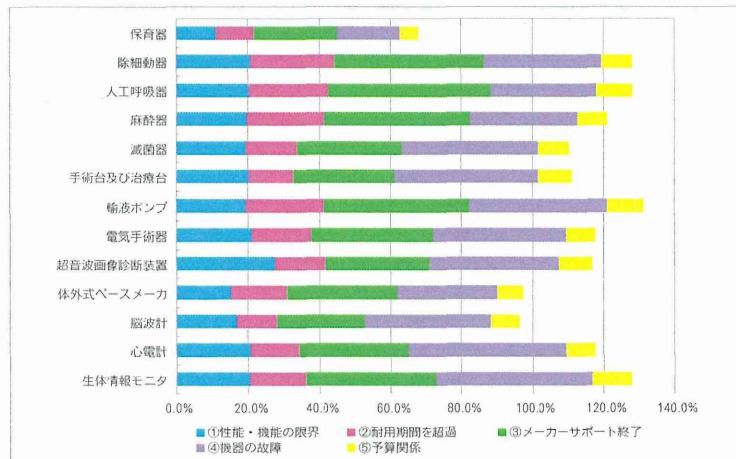

更新のきっかけとしては、「機器の故障」、次いで「メーカーサポート終了」の順であった。


機器別でみると、人工呼吸器、輸液ポンプ、除細動器等、生命維持装置関連は「メーカーサポート終了」時での更新する割合が高い傾向にあり、滅菌器及び手術台及び治療台は「機器の故障」時で更新する傾向にある。

3.1.4.21. 医療機器の日常点検

Q39 下記の医療機器の日常点検は行っていますか。

(集計結果)

	Q39			
	①全て実施している	②一部実施している	③あまり実施していない	④実施していない
保育器	61.6%	20.8%	7.3%	10.3%
除細動器	67.5%	22.4%	5.0%	5.0%
人工呼吸器	83.6%	13.9%	1.2%	1.2%
麻酔器	78.4%	14.3%	4.5%	2.8%
滅菌器	52.6%	22.7%	13.7%	11.0%
手術台及び治療台	31.4%	23.2%	25.0%	20.4%
輸液ポンプ	72.2%	19.3%	5.0%	3.5%
電気手術器	40.8%	27.6%	18.3%	13.3%
超音波画像診断装置	29.0%	24.7%	26.7%	19.6%
体外式ベースメーカー	35.3%	20.8%	25.0%	18.9%
脳波計	33.8%	23.4%	24.1%	18.7%
心電計	33.6%	26.5%	23.1%	16.8%
生体情報モニタ	30.4%	32.2%	21.1%	16.4%

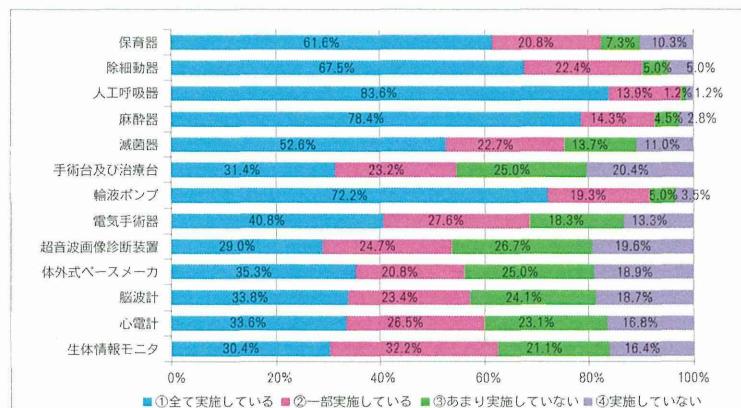

医療機関における日常点検は、「全て実施している」、「一部実施している」、合わせて多くの施設で日常点検が行われている。


しかし、機器別でみると、除細動器、人工呼吸器、麻酔器、輸液ポンプを除き他調査機器について「実施していない」と回答した施設が2割弱あり医療機器の安全管理上、問題がある。

3.1.4.22. 医療機器の定期点検

Q40 下記の医療機器の定期点検は行っていますか。

(集計結果)

	Q40			
	①全て実施している	②一部実施している	③あまり実施していない	④実施していない
保育器	84.5%	8.7%	2.7%	4.1%
除細動器	90.2%	6.8%	1.2%	1.7%
人工呼吸器	94.2%	4.8%	0.6%	0.4%
麻酔器	86.3%	8.6%	3.5%	1.6%
滅菌器	66.4%	16.2%	8.7%	8.7%
手術台及び治療台	28.3%	19.1%	27.6%	25.0%
輸液ポンプ	86.6%	8.7%	2.9%	1.8%
電気手術器	47.2%	24.6%	18.0%	10.2%
超音波画像診断装置	33.3%	30.2%	18.9%	17.6%
体外式ベースメーカ	46.0%	16.2%	20.5%	17.3%
脳波計	27.7%	25.2%	24.7%	22.4%
心電計	34.4%	24.4%	21.6%	19.6%
生体情報モニタ	45.4%	23.2%	18.1%	13.3%

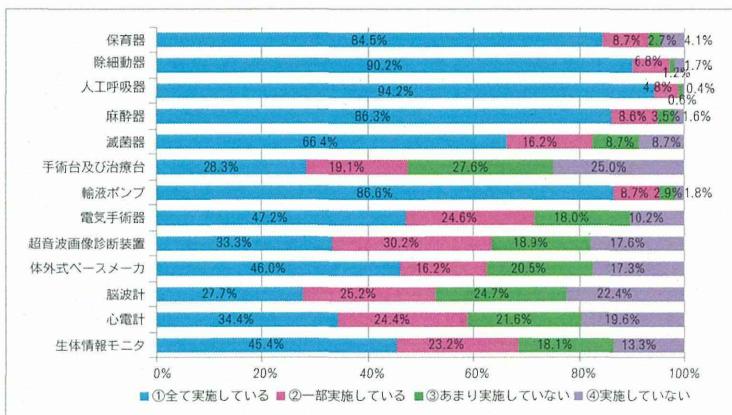

医療機関における定期点検は、「全て実施している」、「一部実施している」、合わせて多くの施設で行われている。

しかし、機器別にみると、手術台及び治療台、脳波計、心電計等は「実施していない」割合が25%弱と高く医療機器の安全管理上、問題がある。

日常点検及び定期点検とともに実施率が高くなっているが、今回アンケート回答施設が病院機能評価機構が行っている認定施設割合が高いことと関係があると推察される。

4. 輸液ポンプの保守点検ガイドライン策定に向けた調査研究結果

研究分担者	中島 章夫	杏林大学 保健学部 臨床工学科	准教授
研究分担者	高倉 照彦	亀田総合病院 医療技術部 ME 室	室長
研究分担者	山田 紀昭	済生会横浜市東部病院 臨床工学科	主任
研究分担者	新 秀直	東京大学 医学部附属病院 企画情報運営部	講師

要旨

本研究では、これまで輸液ポンプの標準的な保守点検ガイドライン（日常点検チェック表）等を作成することを目的に調査・研究を行ってきた。初年度の 2011 年度において、メーカ・ディーラに対して保守点検マニュアルやチェックリストの調査を行った¹⁾。その結果、臨床工学技士不在の医療施設では保守点検（日常点検・定期点検）の実施状況や保守点検マニュアルやチェックリストの整備が不十分であること、またチェックリストの元となる添付文書に具体的な点検項目未記載の機器が散見され、これらがヒューマンエラーやヒヤリ・ハットに関係することから、2013 年度に輸液ポンプに関するインシデント事例調査を行った²⁾。2014 年度では、臨床現場での保守点検の状況を把握するため、保守点検マニュアルや添付文書のチェック表を用いた日常点検の実施状況について手術室、集中治療室等勤務の看護師、及び臨床工学技士へのアンケート調査を行った³⁾。その結果、臨床工学技士が保守点検を行っている施設でも、チェック方法や点検用機材などが不十分であることがわかった。これら調査結果より、標準的な日常点検チェック表を作成する際の問題点把握とその必要性が認識できたため、全国 3 地域・約 3000 施設へ保守点検状況のアンケート調査を行った³⁾。その結果、病床数 200 床以下の施設では臨床工学技士がいない施設が未だ多かったこと、輸液ポンプの台数と臨床工学技士数には関連性がないことなどがわかった。またモデル病院 21 施設に対し、本研究班で作成した「輸液ポンプ日常点検チェック表」にて日常点検を実施した結果、点検実施者は看護師が多いこと、滴下センサを装着していない輸液ポンプの使用率が約 6 割もあることなどがわかった⁴⁾。これまでの調査・研究結果より、輸液ポンプの保守点検ガイドラインを平成 27 年 8 月に作成するため準備として、法律上遵守すべき事項を基準としてガイドライン構成案（5 項目）に関する調査・検討を行った。本調査より、公益社団法人日本臨床工学技士会が公開している「医療機器安全管理指針Ⅱ（2014 年 10 月）」他、これまでメーカが医療現場に対して定期刊行しているリスクマネージメント通信資料などが有効利用可能であり、本研究班が作成した日常点検チェック表含め、添付文書や保守点検マニュアルとの整合性を図りながら当ガイドラインの策定のための検討を行った。

A. 研究目的

現在医療にとって、医療機器は患者に高度な医療を提供する上で必須の存在である一方、多種類・他機種の医療機器の使用により、その不具合や取り扱い不備による医療事故が増えてきている。特に輸液ポンプは、装置自体が小型で取り扱いが比較的に簡単な機器であり、使用頻度や保有台数が他の医療機器に比べ最も多く、院施設内の各診

療科で日常的に使用されるが、微量投与を必要とする薬剤の輸液に使用するため装置であり、装置の誤作動や操作ミスなどが発生すると、患者に重大な健康被害を与える可能性が極めて高い。

本研究班では、これまで輸液ポンプの適性使用による安全性向上に関する研究に取り組んできた。本研究では、最終目標である標準的な輸液ポンプの保守点検ガイドライン（以下、日常点検マニュ

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
 医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
 平成 26-27 年度 分担研究報告

アル) 策定のための検討を行うことを目的とし、ガイドライン構成として 5 つの項目について調査・検討を行った。

B. 研究方法

総務省が行った「医療安全対策に関する行政評価・監視」にて、医療機器の保守点検・安全使用に関する体制を構築する重要な方策の 1 つに医療従事者に対する医療機器の安全使用のための研修が必要であり、その研修内容として下記 5 項目が上げられている⁵⁾。

1. 医療機器の有効性・安全性に関する事項
2. 医療機器の使用方法に関する事項
3. 医療機器の保守点検に関する事項
4. 医療機器の不具合等が発生した場合の対応
(施設内の報告、行政機関への報告等)
に関する事項
5. 医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項

表 1 ガイドライン構成に必要な各項目に関する資料・通知について

構成事項	共通資料	法令	通知	学会・関連団体資料	その他
1 医療機器の有効性・安全性	医療機器安全管理指針 I (p.64-68, 2013年7月)	医薬品医療機器等法 第1条, 第14条関連	医療機器に係わる安全管理のための体制確保に関わる運用上の留意点		ポンプリスクマネージメント通信 No.1
2 医療機器の使用方法	医療機器安全管理指針 II (p.66-71, 2014年10月)	医薬品医療機器等法 第63条の2		輸液ポンプ等仕様手引き	ポンプリスクマネージメント通信 No.4, 13
3 医療機器の保守点検				医療機器管理業務指針 2012 (p.175-181)	ポンプリスクマネージメント通信 No.2, 10
4 医療機器の不具合等が発生した場合の対応	医薬品医療機器等法 第68条の10	医療法 第6条の10		医療機器管理業務指針 2012 (p.182-184)	
5 医療機器の使用		良質な医療を提供する体制の確立を図るために医療法等の一部を改正する法律 (H18年法律第84号)	医療機器に係わる安全管理のための体制確保に関わる運用上の留意点		ポンプリスクマネージメント通信 増刊号

本項目を含む医療機器の保守点検・安全使用に関する体制は、平成 19 年に施行された医療法改正に付随して通知された医療機器安全管理責任者が行う医療従事者に対する医療機器の安全使用のための研修として必要な内容を基にしているが⁶⁾、本研究班で進めている日常点検マニュアル作成にとって基準となる項目になることから、左記総務省から報告された資料を元に、ガイドライン構成に必要な上記 5 項目に関して、各種法律に掲げられている事項を基に、これまで各団体・メーカや学会で公表・通知されている資料について調査した。

C. 研究結果

ガイドライン構成に必要な上記 5 項目に関して、各種法律、公表・通知された資料について表 1 にまとめた。以下、各項目についての調査結果を示す。

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 分 担 研 究 報 告

1. 医療機器の有効性・安全性に関する事項について

医療機器の有効性・安全性については、医薬品医療機器等法第 1 条に、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品（以下「医薬品等」という。）の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、（以下、略）」と定められている。また同第 14 条に、「医薬品（厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。）、医薬部外品（厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。）又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」とされており、続く 2 号（4）に、「申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。」などに該当するときには、前号の承認は与えないとされており、厳格な有効性・安全性に関して定められている。また厚生労働省から発出された「医療機器に係わる安全管理のための体制確保に関する運用上の留意点（平成 19 年 3 月 30 日）」⁷⁾を基に、輸液ポンプ製造販売業者でも、メーカとして特に安全性への取り組みとして、ヒヤリ・ハット事例への対応や、ヒューマンエラー対策のための院内研修などが実施されていることがわかった⁸⁾。

2. 医療機器の使用方法に関する事項について

使用方法に関する事項について、医療機器全体に対しては、医薬品医療機器等法第 63 条 2 に、使用方法や取り扱いに関する事項を添付文書に記載しなければならない旨が規定されている（資料 1）。また学会・関連団体から公表されている資料としては、医療現場の従事者が、医療機器運用上の注意事項を簡易的かつ容易に理解できることを目指

して「輸液ポンプ等仕様手引き」が平成 14 年 3 月に日本医師会から発出された⁹⁾。本手引きは、輸液ポンプを主として使用する頻度の高い看護職と対象に医療現場での安全対策に役立てることが主眼となっており、15 項目についての注意事項が図入りで概説されている。輸液ポンプ製造販売業者による資料としては、日常の使用環境や取り扱いに関する事例（5 つ）紹介されたり、操作上の注意すべきポイント（10 個）が○×チェック形式で学べたりする情報が提供されるとともに、輸液ポンプやシリンジポンプに関する使用認定試験を試行する案内も掲載され、使用方法に関しての習熟度向上が望まれている¹⁰⁾。

3. 医療機器の保守点検に関する事項について

保守点検に関する事項について、使用方法と同様に、医薬品医療機器等法第 63 条 2 に、保守点検に関する事項を添付文書に記載しなければならない旨が規定されている（資料 1）。また学会・関連団体から公表されている資料としては、公益社団法人日本臨床工学技士会が作成した業務指針の中の分野別業務指針である「医療機器管理業務指針」に、医療機器全体の保守点検の目的・概要がまとめられており、輸液ポンプの日常点検例が使用前点検、使用中点検、使用後点検に分けられ提示されている¹¹⁾。本研究班においても、2014 年度の研究において「輸液ポンプ日常点検チェック表」を作成し（資料 2）、協力病院において作成したチェック表をもとに点検を行ったことにより、輸液ポンプ使用中に必要な点検項目について把握することができた。輸液ポンプ製造販売業者による資料としては、故障により事故を起こさないためには保守点検が重要であることや、機器の取扱説明書に保守点検項目内容に準じて実施することの重要性が記載されている¹²⁾。また同販売業者による別の資料には、薬事法により医療機器の管理が義務づけられていることが説明され、院内では臨床工学技士による日常点検、院外ではメーカによる定期点検の重要性が説明されている¹³⁾。

4. 医療機器の不具合等が発生した場合の対応
(施設内での報告、行政機関への報告等)に関する事項について

医療機器の不具合等が発生した場合の対応としては、その不具合の内容により、施設内での報告(所属部署上長、病院長、院内事故報告窓口など)、及び行政機関への報告(厚生労働省、医薬品医療機器総合機構への事故報告)を行い、迅速に対処する必要がある(医薬品医療機器等法第 68 条の 10: 資料 3)。また、医療法第 6 条の 10 に、「病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。」とされており、医療機関では日常的に医療機器を管理する者(医療機器安全管理責任者)は、医療機器に関する安全性情報や不具合情報など安全のために必要と思われる情報収集を行うとともに、使用者に情報提供を行う必要がある¹¹⁾。

5. 医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項について

これまで述べてきたように、輸液ポンプをはじめ医療機器の使用に関する法令上遵守すべき事項については、使用者側及び製造販売業者側の各々の立場で安全を確保するために、医療法や医薬品医療機器等法にて規定されている(表 1)。特に、平成 18 年の医療法改正(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律¹⁴⁾)により、医療機関において医療機器の保守点検・安全使用に関する体制を整えることが義務づけられた。また輸液ポンプ製造販売業者による資料にも、平成 15 年に厚生労働省から発出された「輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について」の記事を掲載し、医療現場での輸液ポンプの関するヒヤリ・ハット事例から医療事故を防止するために最低限必要とされる輸液ポンプの構造や機能に関する項目が挙げられている¹⁵⁾。

D. 考察

本調査の結果より、輸液ポンプの日常点検マニュアルに必要な内容(5 項目)については、各種法令に準拠して作成されている、医療機器管理業務指針¹¹⁾、医療機器安全管理指針Ⅰ¹⁶⁾・医療機器安全管理指針Ⅱ¹⁷⁾、輸液ポンプ等仕様手引きなどを参考にまとめることができると考えられた。また、医療機器管理業務指針¹¹⁾では輸液ポンプの点検項目を例示しながら、医療機器全体の保守点検の目的・概要がまとめられており、臨床現場で保守点検を行う指針となる資料といえる。

2014 年度の本研究において実施した「輸液ポンプ日常点検チェック表」(資料 2)による日常点検でも明らかになったように、使用上の安全を確保するためには必要最低限のチェック項目による点検の必要性や問題点が明らかになり、標準的な日常点検マニュアルを作成することの重要性が示唆された。

輸液ポンプを含め、医療機器の不具合報告については、(公財)日本医療機能評価機構による医療事故情報収集等事業報告書の中で、同機構 Web ページ上の公開データ中の医療機器に関する医療事故、及びヒヤリ・ハット事例報告が厚生労働省より例示されているので¹⁸⁾、これらの情報を収集し活用することは、医療機器の安全対策に有用であると考えられる。

E. 結論

標準的な輸液ポンプの日常点検マニュアル策定のための検討を行うことを目的とし、ガイドラインを構成するにあたり 5 つの項目を上げ、各々に対する法令・通知、学会・関連団体資料、その他参考となる資料を調査し、検討を行った。

輸液ポンプは、臨床現場で最も多く使われる医療機器である一方、使用される薬剤がわずかな投与量の誤りにより生命に関わってくることの知識・認識が不足しており、かつ他医療機器と比較

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 分 担 研 究 報 告

して比較的簡易的に操作できることで事故やヒヤリ・ハットにつながる要因が多い。日常点検マニュアルを策定する作業にあたっては、本研究での調査結果をもとに、医療現場での教育方法も加味しながら単なるマニュアルでない、根拠となる法令や医療事事故例を基にしたチェック項目の作成とその教育・普及が重要であると考えられる。

F. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

- 1) 石原美弥, 中島章夫, 加納隆, 廣瀬稔, 高倉照彦, 中野壮陛, 中村淳史, 櫛引俊宏.“輸液ポンプに関する保守点検の普及策に関する検討”. 第 89 回日本医療機器学会, 2014.06.

G. 参考文献

- 1) 中島章夫, 須田健二, 中村淳史, “各医療機器のメーカ・ディーラによる保守点検作業に関する調査結果”. 医療機器の保守点検（医療安全）に関する研究 (H22-医療-一般-018), 厚生労働科学研究補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 平成 22～23 年度総合研究報告書, P145-176, 2012.
- 2) 中島章夫, 須田健二, 中村淳史, “輸液ポンプのインシデント事例調査結果による考慮すべき課題と参考例”. 医療機器保守管理の適性実施にむけた諸課題の調査研究 (H24-医療-指定-047), 厚生労働科学研究補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 平成 24 年度総括・分担報告書, P5-37, 2013.
- 3) 中島章夫, 須田健二, 中村淳史, 中野壮陛, 櫛引俊宏.“医療機器保守点検の日常点検チェック表作成に関する研究（モデル事例：輸液ポンプ）”. 医療機器保守管理の適性実施にむけた諸課題の調査研究 (H24-医療-指定-047),

厚生労働科学研究補助金 地域医療基盤開発推進研究事業, 平成 25 年度総括・分担研究報告書, P3-50, 2014.

- 4) 中島章夫, 須田健二, 中村淳史, 中野壮陛, 櫛引俊宏.“医療機器保守点検の日常点検チェック表作成に関する研究（モデル事例：輸液ポンプ）”. 医療機器保守管理の適性実施にむけた諸課題の調査研究 (H24-医療-指定-047), 厚生労働科学研究補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 平成 24～25 年度総合研究報告書, P128-138, 2014.
- 5) 総務省, 医療安全対策に関する行政評価・監視 <結果に基づく勧告>, 2013.08.
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/77608.html
- 6) 公益社団法人日本臨床工学技士会, 医療機器の保守点検計画と適切な実施に関する解説書, 2007.09.
<http://www.ja-ces.or.jp/10topics/kaisetsu070401.pdf>
- 7) 厚生労働省, 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について, 医政指第 0330001 号/医政研第 0330018 号, 2007.03.
<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/ianzen/hourei/dl/070330-3.pdf>
- 8) テルモ株式会社, ポンプリスクマネージメント通信 No.1, 2002.10.
http://www.terumo.co.jp/medical/safety/transfer/pump_risk.html
- 9) 日本医師会, 輸液ポンプ等仕様手引き, 2002.03.
<https://www.med.or.jp/anzen/data/yuekipump.pdf>
- 10) テルモ株式会社, ポンプリスクマネージメント通信 No.13, 2008.03.
http://www.terumo.co.jp/medical/safety/transfer/pump_risk.html

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 分 担 研 究 報 告

- 11) 公益社団法人日本臨床工学技士会, 業務別業務指針, 医療機器管理業務指針, P182-184, 2010.10.
http://www.ja-ces.or.jp/ce/?page_id=2024
- 12) テルモ株式会社, ポンプリスクマネージメント通信 No.2, 2002.11.
http://www.terumo.co.jp/medical/safety/tran_sfusion/pump_risk.html
- 13) テルモ株式会社, ポンプリスクマネージメント通信 No.10, 2005.03.
http://www.terumo.co.jp/medical/safety/tran_sfusion/pump_risk.html
- 14) 厚生労働省, 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律, 2006.04.改正
<http://www.mhlw.go.jp/za/0825/c05/pdf/21010206.pdf>
- 15) テルモ株式会社, ポンプリスクマネージメント通信増刊号, 2003.11.
http://www.terumo.co.jp/medical/safety/tran_sfusion/pump_risk.html
- 16) 公益社団法人日本臨床工学技士会, 医療機器安全管理指針 I , 2013.07
<http://www.ja-ces.or.jp/ce/wp-content/upload/s/2013/03/089a9b030c6a90b3045f15891d2d9fce.pdf>
- 17) 公益社団法人日本臨床工学技士会, 医療機器安全管理指針 II , 2014.10.
<http://www.ja-ces.or.jp/ce/wp-content/upload/s/2013/03/guidelines2.pdf>
- 18) 平成 26 年度 第 2 回医薬品・医療機器安全使用対策検討会結果報告, 2014.09.
[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-u-11120000-Iyakushokuhinskyoku/00000579_78.pdf](http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-u-11120000-Iyakushokuhinkyoku/00000579_78.pdf)